

Protokoll Gebläseprüfung

Mit Messwerten vor durchgeführten Änderungen

Prüfstelle

Südtiroler Beratungsring für Obst und Weinbau

Gebläse-Prüfung

Prüfdatum: 09.07.2012

Protokoll-ID: WIND_W 000116

Prüfer: Pircher

Geräte-Eigentümer

Mitterer & Co. KG

Hauptstraße 80

I-39018 Terlan

Sprühgerät

Sprühgeräte-Typ:	Mitterer 10 81 VV
Geräte-Nummer:	
Baujahr:	2012
Gebläse:	
Berechnet mit:	Horizontalgeschw.
Behandelbare Höhe:	4m (Grenze: 3m/s)
Strömungswinkel bei 4m:	48° links, 29° rechts
Gebläsetyp:	Schrägstrom
Kategorie Gebläsetyp:	Bestanden


Gebläse-Einstellung

Zapfwellendrehzahl: 380 U/min
Gebläsestufe: 1
Messabstand: 1,5 m

Anteil Überschuss-Luftvolumen

9915 m³/h

14,1 %

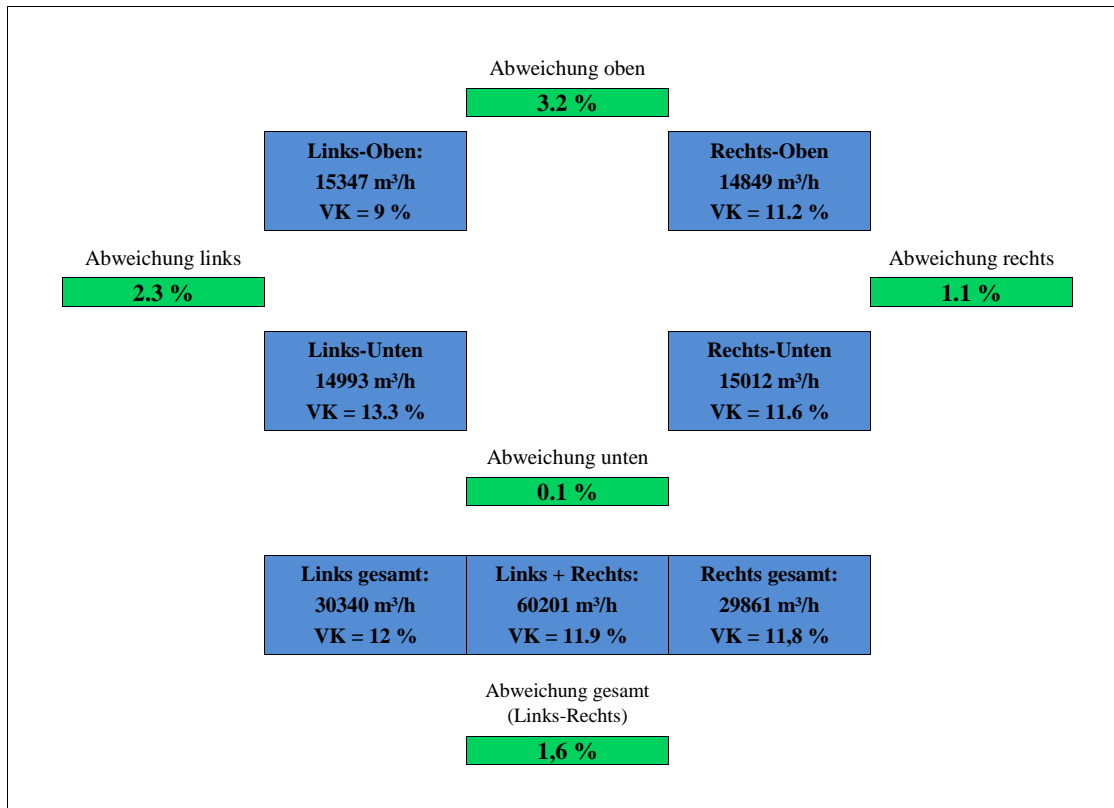

Protokoll Gebläseprüfung

Mit Messwerten vor durchgeführten Änderungen

Prüfstelle

Südtiroler Beratungsring für Obst und Weinbau

Gebläse-Prüfung

Prüfdatum: 09.07.2012

Protokoll-ID: WIND_W 000116

Prüfer: Pircher

Geräte-Eigentümer

Mitterer & Co. KG

Hauptstraße 80

I-39018 Terlan

Sprühgerät


Sprühgeräte-Typ: Mitterer 10 81 VV
Geräte-Nummer:
Baujahr: 2012
Gebläse:
Berechnet mit: Horizontalgeschw.
Behandelbare Höhe: 4m (Grenze: 3m/s)
Strömungswinkel bei 4m: 48° links, 29° rechts
Gebläsetyp: Schrägstrom
Kategorie Gebläsetyp: Bestanden

Gebläse-Einstellung

Zapfwellendrehzahl: 380 U/min
 Gebläsestufe: 1
 Messabstand: 1,5 m

← In Fahrtrichtung links

In Fahrtrichtung rechts →

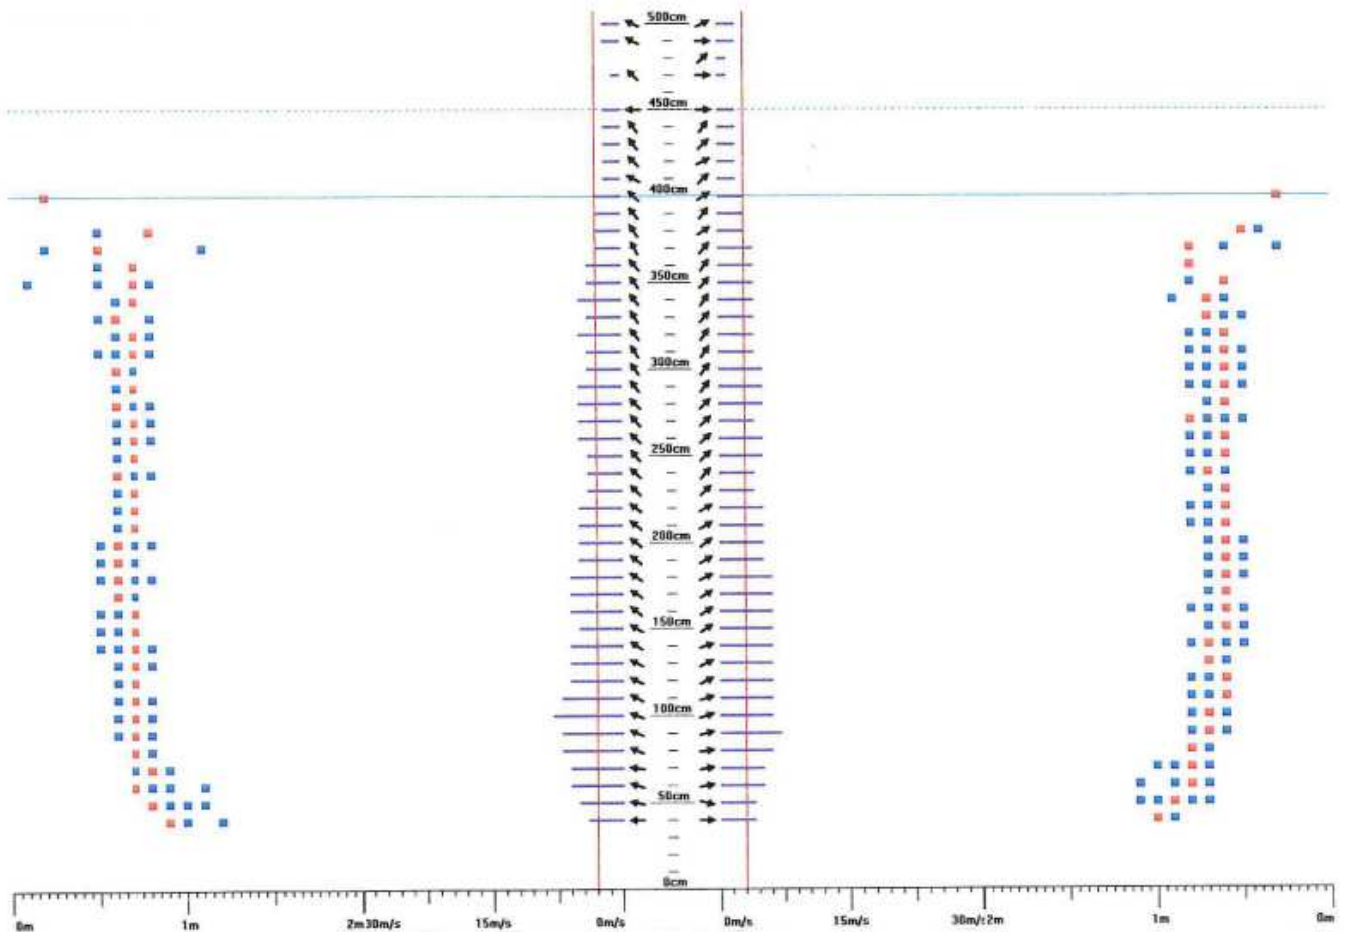

Verteilungsprotokoll

Mitterer & Co. KG
Hauptstraße 80
I-39018 Terlan
MwSt.-Nr.: IT00206530214

IP-Betrieb: N
Obst/Weinbaufläche: 0 / 0 m²
Telefon: 0471 257118



Traktor:
Traktor:
Spritze: Mitterer 10 81 VV

Baujahr: 0
Baujahr: 0
Baujahr: 2012

Brüheverteilung am Vertikalprüfstand

Vor der Einstellung

Nach der Einstellung

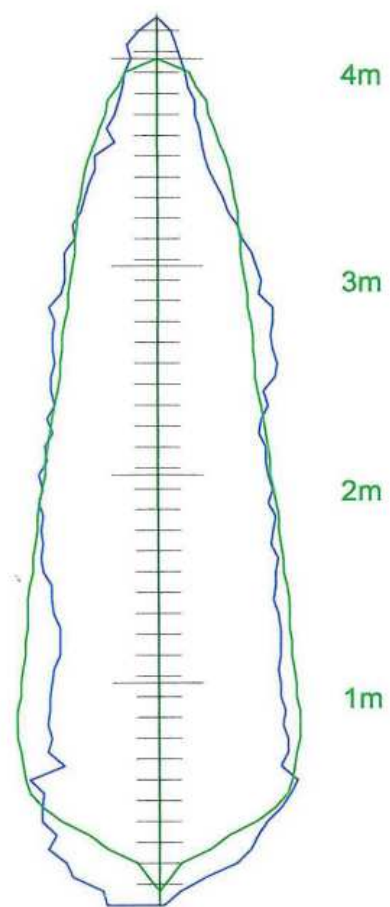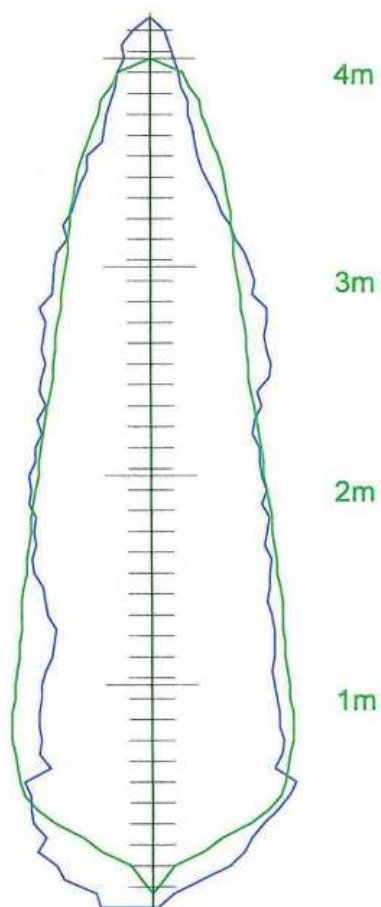

Düsenbestückung: Albuz Braun (5); Albuz ID orange (3);
Sollverteilung: M9 4m
Offende Düsen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Abstand Traktor – Prüfstand: 1.5 m
Flügeldrehzahl: 0 U/min
Bemerkung:

Prüfer: Pircher

Prüfung am : 2012 07 09 08:09